

ДЕПАРТАМЕНТ  
ПА НАГЛЯДУ ЗА БЯСПЕЧНЫМ  
ВЯДЗЭННЕМ РАБОТ У ПРАМЫСЛОВАСЦІ  
МІНІСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СІТУАЦЫЯХ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
(ДЗЯРЖПРАМНАГЛЯД)  
ГРОДЗЕНСКАЕ АБЛАСНОЕ  
УПРАЎЛЕННЕ

вул. Горкага, 49, 230029, г. Гродна  
тэл. (015-2) 62-57-18, 62-57-26, факс 62-57-18  
e-mail: grodno@gospromnadzor.gov.by

ДЕПАРТАМЕНТ  
ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ  
ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
(ГОСПРОМНАДЗОР)  
ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

ул. Горького, 49, 230029, г. Гродно  
тел. (015-2) 62-57-18, 62-57-26, факс 62-57-18  
e-mail: grodno@gospromnadzor.gov.by

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику управления  
по труду, занятости и  
социальной защите  
Гродненского городского  
исполнительного комитета

### Об аварии с башенным краном

Гродненское областное управление Госпромнадзора направляет информацию об аварии (падение башенного крана), произошедшей 26.01.2022 на строительном объекте «Многоквартирный жилой дом по ГП9 в агрогородке Польшковичи Могилевского района и инженерно-транспортная инфраструктура к нему». Владелец башенного крана ROTAIN FO-23B, год выпуска 1989, грузоподъемностью 10 тонн – открытое акционерное общество «Промжилстрой» Могилевского областного исполнительного комитета.

При перемещении башенного крана с грузом (поддоны с кирпичом) были сбиты тупиковые упоры кранового пути, кран вышел за пределы кранового пути и произошло его падение. Машинист грузоподъемного крана получил травму.

Анализ обстоятельств аварии показал, что эксплуатация башенного крана осуществлялась с грубыми нарушениями требований Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов (далее – ПОПБГК). Допущена эксплуатация грузоподъемного крана при отсутствии положительных результатов технического освидетельствования (нарушение требований п. 366 ПОПБГК).

При отрицательном результате технического освидетельствования грузоподъемного крана, проведенного 17.12.2021 экспертом в области промышленной безопасности, владельцем (производителем работ) не была приостановлена (запрещена) его эксплуатация (производство работ) в соответствии с требованиями ПОПБГК (нарушение требований п. 428 ПОПБГК).

В ходе технического освидетельствования установлено, что монтаж и наладка башенного крана произведен его владельцем, не имеющим специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части выполнения работ и (или) услуг по монтажу, наладке

грузоподъемных кранов, что является грубым нарушением требований ПОПБГК и законодательства в области лицензирования.

В соответствии с задачами и функциями, возложенными на Госпромнадзор по информированию и разъяснительной работе, в целях профилактики и недопущения аналогичных происшествий, организации на должном уровне профилактической работы по предупреждению аварийности и травматизма требуется:

ответственным специалистам при обследовании грузоподъемных кранов на строительных площадках проводить осмотр и проверку работоспособности приборов и устройств безопасности в соответствии с требованиями Правил;

руководству предприятий провести анализ вопросов организации производственного контроля в области промышленной безопасности, давая оценку эффективности его осуществления, в том числе по предупреждению аварий, инцидентов и несчастных случаев;

довести информацию по указанной аварии до владельцев грузоподъемных кранов, в том числе машинистов кранов (крановщиков), стропальщиков, лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию грузоподъемных кранов.

Заместитель  
начальника управления

А.М. Масюкевич